



# Fiche Action Aktion Blatt Action Note



Adresse postale  
Post-Adresse  
Postal Address

29 rue du 14 Juillet - Bp1 - HANGENBIETEN  
67838 TANNERIES CEDEX - France  
Tel. +33 (0)3 88 38 98 00  
Fax +33 (0)3 88 96 06 36  
E-mail : lohrrind@lohrr.fr

DOCT00041-A -09/2008-

## Betroffene(s) Fahrzeug(e) :

EUROLOHR 100, EUROLOHR 300; CHR

## Beschreibung :

Die Seile der Seilhubvorrichtung der Autotransportwagen der Reihen EUROLOHR 100 ; EUROLOHR 300; CHR sind mechanische Komponenten, deren Festigkeit durch die Ermüdung im Rahmen der normalen und regelmässigen Verwendung nachlässt.


Diese Art von Abnutzung lässt sich nicht leicht kontrollieren.

Zur Vermeidung des Risikos abrupten Reissens dieser Kabel empfehlen wir sehr, diese Seile systematisch nach 5 Jahren normaler Benutzung auszutauschen.

Unsere Kundendienstabteilung steht Ihnen für die Lieferung oder für Hilfe bei den Austauscharbeiten gerne zur Verfügung..

Die Austausch kabel mit der Referenz F00373838 verfügen über eine Ermüdungsfestigkeit, die es gestattet, das Austauschintervall bei normaler Benutzung auf 7 Jahre zu verlängern.

Zur Vermeidung jeglicher Verwechslung tragen die neuen Kabel ein Unterscheidungsmerkmal am Ende des Endstücks M22 (Buchstabe (B) in Kaltprägung) sowie das Herstellungsdatum, eingeschlagen auf dem Stutzen Durchmesser 32 ((A)). Siehe untenstehendes Schema.

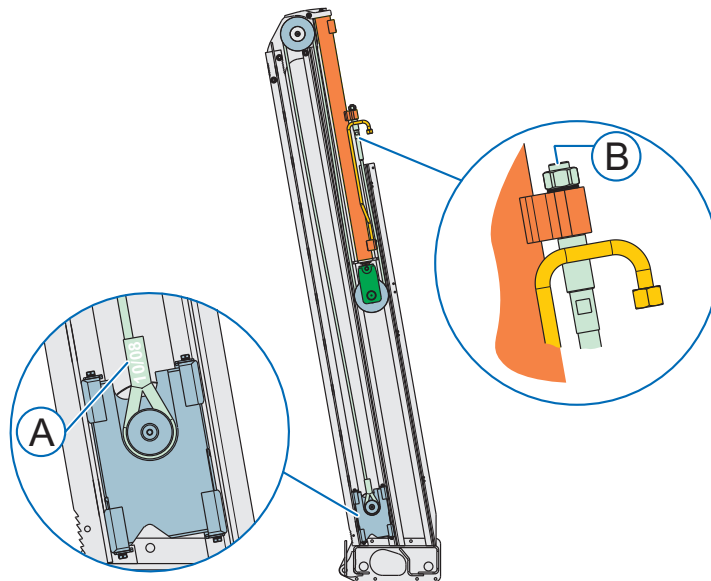

## Überblick :

	Kabel ohne Kennzeichnung B	Austausch nach 5 Jahren
	Kabel mit Kennzeichnung B	Austausch nach 7 Jahren

**Hinweis :** Beim Austausch des Kabels unbedingt das Austauschdatum im Wartungsheft des Fahrzeugs eintragen.

Termin :	<input checked="" type="checkbox"/> DRINGEND	<input type="checkbox"/> NÄCHSTE WARTUNG	
Eingriffsniveau :	<input type="checkbox"/> ZURÜCK ZUR FABRIK	<input checked="" type="checkbox"/> SERVICE-WERKSTATT	<input checked="" type="checkbox"/> KUNDENWERKSTATT